



Graphic LCD Temp. Controller

Over Temp. Limiter



Digital Water Bath

User Guide

디지털 항온 수조 사용자 설명서 version 1.0

Model

LB-WD316, LB-WD321, LB-WD522

(주)엘케이랩코리아 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 사용자 설명서는 구입하신 제품의 기능 및 사용방법, 주의 사항에 대해서 기술하고 있습니다.

제품 사용 전에 반드시 주의 깊게 읽고 본 제품의 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.

사용자의 주의가 필요한 부분에는 아래와 같은 경고 표시가 있으니 사용시에 특별히 주의하시기 바랍니다.



[경고 표시]

위험한 상황을 나타내는 표시입니다. 경고 사항을 지키지 않았을 때 심각한 상해를 입거나 기기가 파손될 수 있습니다.



[주의 표시]

주의 해야 하는 상황을 표시합니다.

기기를 조작하거나 구동 할 때 주의해서 실행해야 합니다.

[목 차]

1. 준비편	5
1.1 제품 소개	5
1.2 제품 특징	5
1.3 제품 구조	6
1.4 제품 설치	8
2. 사용편	9
2.1 온도 컨트롤러 명칭 및 기능	9
2.2 FIX MODE (한 가지 온도로 구동)	11
2.3 Program MODE (여러가지 온도로 구동)	13
2.4 기타 기능	16
2.5 외부 센서 사용	17
3. 유지 관리편	18
3.1 사용 후 관리	18
3.2 이상증상 및 조치사항	18
3.3 제품 A/S	20
4. Specification	21

1. 준비편

1.1 제품 소개

본 제품은 화학, 생물학, 의학, 제약 등의 다양한 분야에 온도 제어를 목적으로 사용할 수 있는 디지털 항온 수조입니다.

다양한 기능과 안전장치를 통해 사용자의 편리성과 안전성을 최대로 고려 하였습니다.

본 제품은 다음과 같은 특징이 있습니다.

1.2 제품 특징

1.2.1 성능과 편리성

- 1/100℃ 제어 분해능으로 정밀한 온도제어가 가능합니다.
- 외부 센서를 이용하여 중탕하는 용액의 온도를 별도로 제어 할 수 있습니다.
- Graphic LCD Display Controller를 장착하여 쉽고 간편하게 사용 하실 수 있습니다.
- 여러 단계의 온도를 제어 할 수 있는 Program 기능이 내장되어 있습니다. (10step 제어 가능)
- 고성능 마이크로프로세서를 통한 PID 제어 시스템으로 빠르고 정밀한 온도 제어가 가능합니다.
- 실험 환경에 맞춰 자동으로 PID 값을 계산할 수 있는 AUTO TUNING 기능을 내장 하고 있어 빠르고 편리하게 실험 온도를 제어 할 수 있습니다.
- RS485 통신 포트를 통해 자유롭게 실험 데이터를 PC로 전송 받을 수 있습니다.

1.2.2 안전성

- 2중화 과온 안전장치 장착 (1차 Controller 과온 알람, 2차 과온 차단 회로)
- 이상 상황 발생시 Buzzer 와 화면의 메시지를 통해 알립니다.

1.3 제품 구조



[디지털 향온 수조 - 각 명칭]

[1] 온도 Controller

[2] Over Temp. Limiter

[3] Power Switch

[4] Bath Cover

[5] Drain

[6] Circuit Braker

[7] 통신 Port

[8] 외부센서 Port

[9] Power Cord

[10] Heater Cover

1.3▶ 제품구조의 각 명칭에 대한 설명 계속 ▶

[1] 온도 Controller

온도 조절기입니다.

[2] Over Temp. Limiter

설정 온도보다 높게 올라가면 Heater 전원을 차단하여 과온을 방지 합니다.



/ 실험 온도 보다 10% 정도 높게 설정 해야 합니다.

[3] Power Swtich

주 전원 ON/OFF 스위치 입니다.

[4] Bath Cover

Bath Cover 입니다. 고온으로 구동할 때는 닫아 주십시오.

[5] Drain

Bath 내부 용액을 배출 시킬 때 사용 합니다. 원형 노브를 시계방향으로 돌리면 Drain이 열려 수조 내부 용액이 배출됩니다. (LB-WD316, LB-WD321 모델은 Drain 없음)



/ 고온 실험 후 Drain을 사용 할 때 반드시 용액 온도를 확인 하십시오.
화상을 입을 위험이 있습니다.

[6] Circuit Braker

과전류 방지 차단기 입니다.

[7] 통신 Port

RS485 통신 Port 입니다.

[8] 외부센서 Port

외부 센서를 연결하는 Port 입니다.

[9] Power Cord

기기에 전원을 공급하는 전원 코드 입니다.

[10] Heater Cover

Flask 등을 넣을 때 바닥의 히터에 직접 닿지 않도록 받쳐주는 커버.

1.4 제품 설치

1.4.1▶ 제품 구성품

제품 본체 1ea, 파워 코드선 1ea, 사용자 설명서 1부

1.4.2▶ 제품 설치 환경

- 직사광선은 피해 주십시오.
- 진동이 적고 평평한 곳에 설치해 주십시오.
- 제품 주위 온도는 5°C 이상 40°C 이하로 유지해 주십시오.
- 제품 주위 습도는 RH 80% 이하를 유지해 주십시오.
- 가연성 가스가 누출될 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.
- 강한 고주파 Noise가 발생 할 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.
- 누전, 누수의 위험이 있는 장소에 설치하지 마십시오.
- 부식성 가스나 분진이 많은 환경에 설치하지 마십시오.



/ 주위 온도가 5°C ~ 40°C 이고
습도가 80% 이하인 곳에 설치해 주십시오.

1.4.3▶ 전원 연결

- 1) Power Switch를 Off로 놓습니다.
- 2) Power Cord가 본체와 분리되어 있는 경우 본체와 먼저 연결하고 Cord를 콘센트에 연결합니다.




/ 전원 연결 시 제품 후면에 전원 사양을 반드시 확인하고 사양에 맞는 전원을 공급해 주십시오.
/ 반드시 접지가 되어있는 전원을 사용 하십시오.
/ 젖은 손으로 Power Cord를 만지지 마십시오.

1.4.4▶ 초기 셋팅

- 1) Bath 내에 용액을 가득 채웁니다.
- 2) Over Temp. Limiter를 설정 합니다.

2. 사용편

2.1 온도 컨트롤러 명칭 및 기능

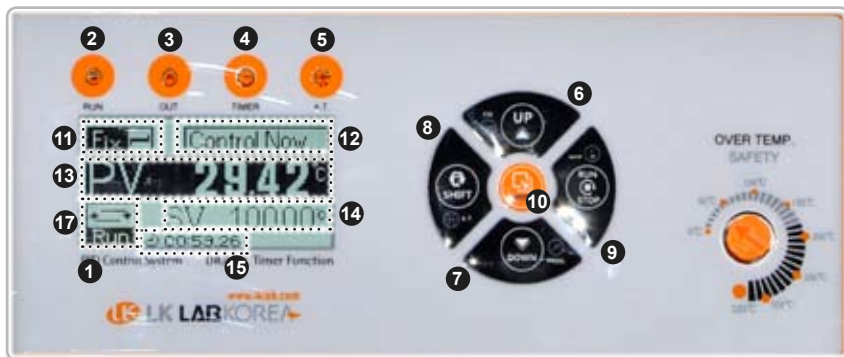

[1] Graphic LCD

기기의 상태 및 각종 데이터가 표시 됩니다.

[2] Run Lamp

기기가 Run 상태 일 때 점등 됩니다.

[3] Heater Lamp

Heater의 출력량을 점멸하며 표시해 줍니다.

[4] Timer Lamp

기기가 Timer Run 상태 일 때 점등 됩니다.

[5] A.T Lamp

Auto Tuning 상태 일 때 점등 됩니다.

[6] UP key

설정 값 증가와 Fix 모드 설정에 사용하는 키 입니다.

[7] Down key

설정 값 감소와 Program 모드 설정에 사용하는 키 입니다.

[8] Shift key

설정 값 자리 이동과 Auto-tuning에 사용하는 키 입니다.

[9] Run/Stop key

기기의 운전/정지, 설정 값 저장에 사용하는 키 입니다.

[10] Mode key

메뉴를 전환 시킬 때 사용하는 키 입니다.

[11] MODE 표시

FIX MODE(한단계 온도 운전) 와 PROGRAM MODE(여러단계 온도 운전)이 있습니다.

[12] 메시지 창

기기의 상태에 관련된 메시지를 표시합니다.

[13] PV 표시

현재 온도 값을 표시합니다.

[14] SV 표시

목표 온도 값을 표시합니다.

[15] TIMER 표시


TIMER 운전 중일 때 남아있는 시간을 표시합니다.
 " --.--.-- " 는 타이머 OFF 표시입니다.

[16] RUN/STOP 표시


RUN/STOP 상태를 표시합니다.

2.2 FIX MODE (한 가지 온도로 구동) / 구동 방법


MODE 상태를 확인하고 FIX MODE가 아니면 <UP key>를 3초간 눌러
FIX MODE로 전환 합니다.

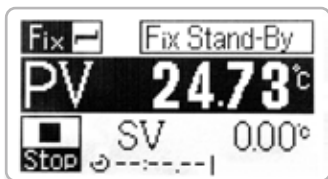

· Fix Mode Stand-By

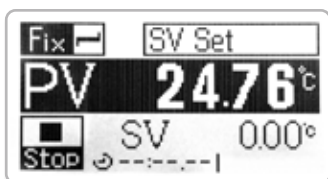


· SV Set Mode
- SV 값을 설정 합니다.

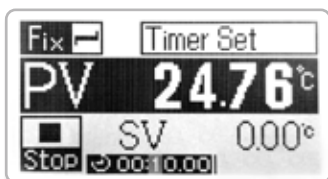


· Timer Set Mode
- Timer 시간을 설정 합니다.



구동 방법 계속 ▶

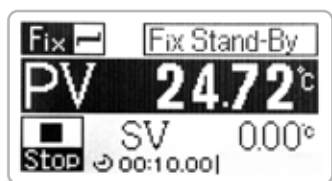

· Fix Mode Stand-By

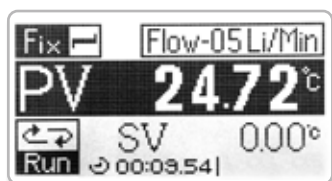

· Run 시작

2.3 Program MODE (여러가지 온도로 구동) / Program 설정

Mode 상태를 확인하고 Program Mode가 아니면 <DOWN KEY>를 3초간 눌러Program Mode로 전환 합니다.



· Program Mode Stand-By



· End Step Set mode
- STEP 갯수를 설정 합니다.
설정된 개수 만큼 온도 단계를 설정 할 수 있습니다.



· Step-1 SV Set mode
- 1 STEP SV를 설정 합니다.



Program 설정 계속 ▶



- Step-1 Timer Set mode
- 1 Step 운전 시간을 설정 합니다.



- Step-2 SV Set mode
- 2 STEP SV를 설정 합니다.



- Step-2 Timer Set mode
- 2 Step 운전 시간을 설정 합니다.




Program 설정 계속 ▶



- 같은 방법으로 설정된 END Step까지의 온도, 시간을 설정 합니다.



· Program Mode Stand-By

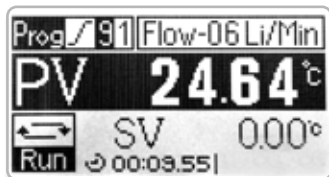


· Run 시작

2.4 기타 기능


Auto Tuning은 기기 스스로 실험 환경에 맞는 최적의 P.I.D Gain을 계산하여 보다 정확하고 빠른 실험을 할 수 있습니다.

계산된 Gain은 자동 저장 되기 때문에 같은 조건의 실험은 한번만 Tuning을 실행 하면 됩니다.

Auto Tuning은 RUN 상태에서만 시작할 수 있습니다.

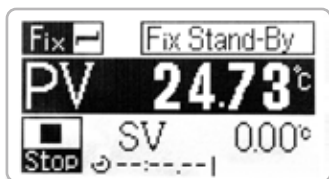

· Fix control mode

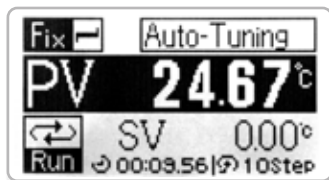

· Auto-Tuning 메시지와 함께 실행 됩니다.

* Auto-Tuning이 끝나게 되면 설정된 온도로 제어 합니다.


* Auto-Tuning을 중지 하려면 다시 Shift 키와 RUN/STOP키를 동시에 누릅니다.




/ Auto-tuning 중에는 연산을 하기 위해 설정 온도에 도달하기 까지 Heater에 100% 출력을 주기 때문에 설정온도 보다 높게 올라 갈 수 있습니다.

2.5 외부 센서 사용


기기로 외부 실험 온도를 직접 제어 할 때 사용합니다. 외부센서를 결착하고 EXT. Sensor Mode로 설정하면 기기는 외부센서 입력으로 온도 제어를 하며 Program Mode, Auto Tuning등 기능들도 내부 센서와 같은 방식으로 사용 할 수 있습니다.

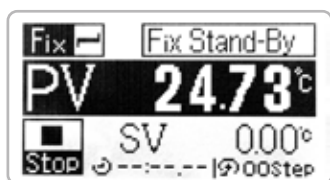

· Stand -By Mode

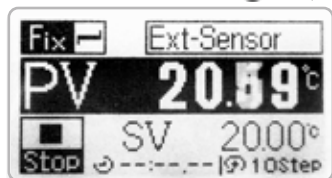

· Ext. Sensor Mode
- Ext. Sensor Mode로 전환 됩니다.

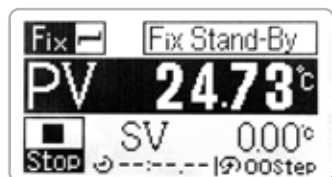

· Int. Sensor Mode
- Int. Sensor Mode로 전환 됩니다.



/ 센서 전환은 기기 정지 중에만 실행 하십시오

3. 유지 관리편

3.1 사용 후 관리

- [1] 실험이 끝나면 Power Switch를 off 로 놓습니다.
- [2] 기기가 오염이 됐을 경우 Power cord를 뽑고 오염된 부분을 알코올 종류로 닦아 주십시오.
- [3] 장시간 사용하지 않을 때는 Power cord를 뽑고 깨끗하게 닦아 보관해 주십시오.



/ 청소 할 때 강한 산성이나 알칼리성 용액, 휘발성 용액은 사용하지 마십시오.
또한 청소 후 완벽하게 건조 시켜 주십시오.

3.2 이상증상 및 조치사항

3.2.1 기기가 켜지지 않는 경우

- 1) 사용 전원을 확인하여 주십시오.
- 2) Power Switch가 On으로 되어 있는지 확인해 주십시오.
- 3) Circuit Braker가 앞으로 돌출되어 있는지 확인해 주십시오.
- 4) Power Cord가 잘 결속 되어 있는지 확인해 주십시오.
- 5) 기기가 연결되어 있는 콘센트의 차단기가 켜져 있는지 확인해 주십시오.
- 6) 모든 조치를 했음에도 정상 작동하지 않으면 당사 A/S 부로 연락해 주십시오.

3.2.2 기기의 Circuit Braker가 계속 단락 되는 경우

- 1) 당사 A/S부로 연락해 주십시오.

3.2.3 온도 제어가 되지 않는 경우

- 1) Over Temp. Limiter의 설정 온도가 실험 온도보다 10%정도 높게 설정되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 2) Auto tuning을 실행해 주십시오.
- 3) 모든 조치 했음에도 정상 작동하지 않으면 당사 A/S부로 연락해 주십시오.

3.2.4 에러 메시지

1) Sensor Open error



*센서에 이상이 있을 때 발생합니다.

외부센서 모드 사용시 외부센서가 잘 접속되어 있는지 확인해 주십시오.

외부센서 모드를 사용하지 않을 때는 내부 센서 모드로 설정 되어 있는지 확인해 주십시오.

모든 조치를 했음에도 정상 작동하지 않으면 당사 A/S부로 연락해 주십시오.

2) LBA Error(제어루틴단선 경보)



*Over Temp. Limiter가 실험 온도보다 10% 정도 높게 설정해 주십시오.

조치 후에도 같은 메시지가 나타나면 당사 A/S부로 연락해 주십시오.

3) Over Temp. Error



*기기의 사용 온도 범위 보다 과온 되었을 때 발생합니다. 기기를 정지 시키고 온도가 떨어질 때까지 기다리십시오.

온도가 떨어진 후 Mode Key를 누르면 정상 상태로 돌아옵니다.

3.3 제품 A/S

[1] 무상 보증 기간

무상 보증 기간은 구입 연월일로부터 1년입니다. 1년이 지난 후에는 무상 보증 수리 서비스를 받으실 수 없으며 수리 비용이나 부품 교체 비용을 지불해야 합니다.

무상 보증 기간 내에는 (주)엘케이랩코리아 A/S부나 구입하신 영업점에서 A/S 서비스를 받으실 수 있습니다.

[2] 무상 보증을 받으실 수 없는 경우

화재나 침수 등으로 인한 고장이나 사용시 부주의로 인한 오염, 정격 전원을 사용하지 않은 경우, 비 정상적인 상황에서의 기기 사용, 작동 미숙이나 오용으로 인한 고장은 무상 보증을 받을 수 없는 요인이 될 수 있습니다.

[3] A/S 받는 방법

우선 당사 A/S부나 구매한 영업점에 연락을 하시고 A/S 받을 제품의 자세한 증상과 함께 연락처를 동봉하여 보내 주시기 바랍니다.

A/S 접수 후 견적을 먼저 보내드립니다. 견적 검토 후 제품 수리 의사를 결정 하시기 바랍니다.

견적 제출 후 2주 이내에 연락이 없는 경우 수리 제품은 반송되니 참고 하시기 바랍니다.



/ A/S가 발생할 경우 당사 A/S부 또는 구입처에 연락하여 수리 받아야 합니다. 임의 적으로 기기를 분해하거나 부품을 교체하시면 수리가 불가 할 수도 있습니다.

/ 정상적인 한계를 벗어난 고장은 A/S 처리가 불가 할 수도 있습니다.

(주)엘케이랩코리아 A/S부 : 031-572-4952

4. Specification

Cat. No	Model	Type	Capacity
B04-02-050	LB-WD316	PID Controller	6 L
B04-02-100	LB-WD321		11 L
B04-02-150	LB-WD522		22 L

Cat. No.		B04-02-050	B04-02-100	B04-02-150
Model		LB-WD316	LB-WD321	LB-WD522
Capacity		6 L	11 L	22 L
Controller	Control	PID Control, Autotuning		
	Display	GLCD (Graphic LCD)		
	Resolution	0.01℃		
Temperature	Range	Ambient +5℃ to +100℃		
	Accuracy at 50℃	± 0.05℃		
	Uniformity at 50℃	± 1.12℃	± 1.42℃	± 1.84℃
Dimension	Internal (w×d×h)	300×155×110 mm	300×240×110 mm	500×295×110 mm
	External (w×d×h)	325×180×260 mm	325×265×260 mm	535×330×260 mm
Electric Supply	Power	1 Phase / 220VAC / 60 Hz		
	Max Consumption	800 W (3.6 A)	1 Kw (4.6 A)	2 Kw (9.1 A)
	Power Line	Standard Plug		
Material	Interior	304 Stainless Steel		
	Exterior	Powder Coated Steel		
Other	Drain	1/4" Hose Nipple Male		

* 0.01℃ 정밀 제어 구현

* 외부센서 및 RS485 PC 통신용 포트 기본 장착

* Bath 내부 용액을 편리하게 배출 시킬 수 있는 Drain 장착

* Graphic LCD Display, 간편하고 직관적인 User interface

* 10 Step Temperature & Time Program Controller

* 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로

* PL Insurance (제조물배상책임보험)

* LK Labkorea

생산물배상책임보험 증권

증권 번호	P151400668
계약자	(주)엘케이엠펙코리아
주소	[136-075] 서울특별시 성북구 개운사길 57 - 3(안암동5가)
피보험자	(주)엘케이엠펙코리아
주소	[136-075] 서울특별시 성북구 개운사길 57 - 3(안암동5가)
가입기간	2014년 04월 10일 00:00 ~ 2015년 04월 09일 24:00 (증권발행자의 표준시 기준)

[계약일반사항]

제품종류(명)	각종실험기기
소급당보일	2014년 04월 10일
재판관할지역	대한민국
매출액	₩ 2,882,000,000

[가입조건]

[생산물배상책임]

대인, 대물 일괄 연간 총 보상한도: ₩ 100,000,000
 대인, 대물 일괄 1청구당 보상한도: ₩ 100,000,000
 자기부담금: ₩ 1,000,000

[사용약관]

생산물배상책임(PL)단체보험 공제약관
 생산물배상책임보험(III) 보통약관 - 배상청구기준
 납입인식오류 부담보 추가약관
 품질저하부담보특별약관
 재재위반부담보특별약관

[보험료 납입] 일시납

총 보험료: ₩ 1,827,000
 납입보험료: ₩ 1,827,000 (2014년 04월 09일)

이 보험은 만기 환급금이 없는 소멸성 상품입니다.

표면 약처: 중소기업중앙회

손해공제부 (www.plkorea.com)

전화번호: 1666 - 9988

팩스번호: (0502) 397-0200

2014년 04월 09일
 중소기업중앙회
 회장 김기문



Digital Water Bath User Guide

디지털 항온 수조 사용자 설명서

경기도 남양주시 퇴계원면 퇴계원로 77-3

Tel . 02-953-4952 [+안내에 따른 해당 내선]

Fax. [사무동] 02-953-4958 [장비동] 031-571-4958

[물류동] 031-574-4958

전시장. [Tel] 02-2272-4952 [Fax] 02-2274-4958